

Bundesamt für Gesundheit BAG Direktionsbereich Verbraucherschutz Abteilung Strahlenschutz

Kontakt: Tel.: 058 462 96 14 E-Mail: str@bag.admin.ch

WEGLEITUNG

Überprüfung von Abfällen und Recyclingmaterialien auf mögliche Radioaktivität

Version V1.0 vom 18. Oktober 2019

Inhalt

	Zweck	k, Ausgangslage	2					
1	Geset	zliche Bestimmungen	2					
2		ligung für den Umgang mit ionisierender Strahlung	3					
3		derungen an die Messmittel	3					
3.1	Messge	eräte zur Überprüfung von Abfällen und Metallschrott (KVA, Recyclingbetreen)	riebe,					
3.1.1	Fahrzei	ugmonitore (automatische Messsysteme)	3					
3.1.2		Messgeräte						
3.1.3		Messsysteme						
3.2		tssicherung						
3.2.1	Konstanzprüfung							
3.2.2	Funktions- oder Einsatzkontrollen							
4		rung von radioaktivem Material	6					
5		htung von Lagerstellen	6					
6	Meldu	ing von Funden und behördliche Massnahmen	6					
7	Entso	rgung	6					
7.1	Entsorgung an das BZL							
7.2	Entsorgung mit Zustimmung des BAG							
7.2.1	Verbrennung (Art. 116 StSV)							
7.2.2	Deponierung (Art. 114 und 169 StSV)							
7.2.3	Verwertung (Art. 115 StSV)							
8	Entsorgungskosten							
9	Recht	liches	7					
10	Aus- und Fortbildung 7							
10.1	Strahlenschutz-sachverständige Person							
10.2	Strahle	nschutz-Ausbildung des Personals	8					
11	Melde	- Alarm- und Kontaktstellen	8					
12	Litera	turverzeichnis/Referenzen	8					
13	Recht	licher Stellenwert	8					
Anhang	g 1	Begriffsbestimmungen_	9					
Anhang	2	Internationale und nationale Richtlinien und Normen	9					
Anhang	3A	Radioaktivitäts-Kontrollen bei Abfällen Beurteilung und Massnahmen bei Alarmen (KVA Denonien)	11					
Schema		beartening and massianmen ber Alarmen (KVA, Deponden)	' ~					
Anhang		Radioaktivitäts-Kontrollen bei Metallschrott Beurteilung und Massnahmen bei Alarmen (Schrott- und Recyclinghetriebe)	13					
Schema		boartonaring and inaconarintent bor rearries (Control and recoyoning boartons)	14					
Anhang	3 4	Beispiele natürlicher und nicht natürlicher radioaktiver	4 -					
A la	<i>E</i>	Materialien						
Anhang	g o	Mustervorlage	16					

Zweck, Ausgangslage

Radioaktive Materialien finden in der Medizin, Forschung und Industrie breite Anwendung. Die Gesetzgebung in der Schweiz schreibt vor, dass radioaktives Material jederzeit unter Kontrolle sein muss. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass radioaktives Material in Abfälle und oder Recyclingmaterialien gelangt. In solchen Fällen spricht man von herrenlosem radioaktivem Material.

Entsorgungs- und Recyclingbetriebe müssen herrenloses radioaktives Material rechtzeitig erkennen und sicherstellen können, um das Personal, die Bevölkerung und die Umwelt zu schützen. Die vorliegende Wegleitung soll betroffenen Betrieben eine Hilfeleistung bieten, wie die Bestimmungen zur Überprüfung von Abfällen, Recycling- und Deponiematerialien auf mögliche Radioaktivität in der Praxis umgesetzt werden können.

1 Gesetzliche Bestimmungen

Nach Artikel 104 der Strahlenschutzverordnung (StSV) können Betriebe, welche Materialien und Abfälle zur Verwertung und Entsorgung entgegennehmen, verpflichtet werden, diese mit geeigneten Überwachungsverfahren auf das Vorhandensein herrenloser radioaktiver Materialien zu überprüfen und beim Auffinden solcher Materialien an geeigneter Stelle zu sichern. Dies betrifft insbesondere:

- Betriebe, in denen Siedlungsabfälle oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt werden (z. B. Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA));
- Betriebe, die Metallschrott verwerten;
- Betriebe, die Metallschrott f
 ür die Ausfuhr bereitstellen.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) kann weitere Betriebe zur Überprüfung verpflichten, wenn die Erfahrung zeigt, dass im verarbeiteten Material regelmässig herrenloses radioaktives Material gefunden werden (wie z. B. Deponien oder Elektrorecyclingbetriebe).

Die Überprüfung erfolgt in der Regel in den Betrieben durch eine Eingangsmessung resp. durch eine Ausgangsmessung bei der Weitergabe (insbesondere bei der Ausfuhr) von Metallschrott (z. B. Portalmonitor oder Handmessung).

Das Vorgehen und die Ausrüstung verpflichteter Betriebe zur Überprüfung sowie die erforderlichen Massnahmen beim Auffinden von herrenlosem radioaktivem Material werden mit einer Bewilligung für den Umgang mit ionisierender Strahlung durch das BAG genehmigt. Voraussetzung für eine Bewilligung ist der Nachweis des Betriebes, dass die Qualität seiner Überprüfung auf herrenloses radioaktives Material internationalen Standards entspricht. Mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde können betroffene Betriebe andere Messverfahren anwenden oder auf eine messtechnische Überprüfung verzichten, wenn durch organisatorische Massnahmen sichergestellt werden kann, dass kein herrenloses radioaktives Material entgegengenommen wird (z. B. Qualitätsmaterial wie Neuschrotte, Stanzabfälle, Metallgranulate usw. oder Material, welches nachweislich bereits überprüft wurde).

Die Aufsichtsbehörden unterstützen die Betriebe im Rahmen des Bewilligungsverfahrens bei der Umsetzung der erforderlichen Massahmen und bei der Bewältigung von Ereignissen.

2 Bewilligung für den Umgang mit ionisierender Strahlung

Zur Erteilung einer Bewilligung zur Überprüfung und Sicherung von herrenlosem radioaktivem Material muss der Betrieb dem BAG folgende Angaben und Unterlagen zur Beurteilung einreichen:

- Angaben zur Messeinrichtungen und/oder zu den Messgeräten zur Erkennung von radioaktivem Material.
 - Angaben zu Typ und technischer Spezifikation der Fahrzeugmonitore sowie deren Konformität mit anerkannten Normen und Richtlinien;
 - Angaben zu Typ und technischer Spezifikation verwendeter mobiler Messgeräte.
- 2) Vorgehen zur Erkennung und die Massnahmen bei Funden von herrenlosem radioaktivem Material:
 - Messprozedur (automatische Messung oder Handmessung);
 - Qualitätssicherung;
 - Alarmeinstellung resp. Messwert, aufgrund dessen radioaktives Material identifiziert werden muss:
 - o Massnahmen/Vorgehen bei Messwertüberschreitung;
 - Meldung an die Behörde;
 - o Massnahmen/Vorgehen zur Sicherung der Quelle.
- Angaben zur betriebseigenen, strahlenschutzsachverständigen Person, welche eine anerkannte Strahlenschutzausbildung nachweisen kann.
 - Aufgaben und Pflichten der/des Strahlenschutz-Sachverständigen;
 - Aus- und Fortbildung des betroffenen Personals.

Auf Basis dieser Angaben und unter Berücksichtigung der betrieblichen Voraussetzungen legt die zuständige Aufsichtsbehörde das Vorgehen zur Überprüfung und Sicherung von herrenlosem radioaktivem Material zur Erteilung der Bewilligung fest. Durch periodische Kontrollen überprüft die Behörde die Qualität der Massnahmen.

3 Anforderungen an die Messmittel

Die eingesetzten Messmittel müssen im Wesentlichen den anerkannten internationalen Richtlinien und Normen entsprechen. Diese werden im Einzelnen im **Anhang 2** aufgeführt und beschrieben. Alle aufgeführten Normen enthalten auch Anforderungen an die technische Ausführung der Messmittel, die zugrundeliegenden Messbedingungen sowie Festlegungen zu den Messabläufen und Verfahrensweisen. Eine italienische Norm (UNI-10897:2016) sowie eine deutsche Richtlinie (VDI 4085 Blatt 1 (Entwurf)) wurden ebenfalls zur Erstellung der nachfolgenden Empfehlungen und Anforderungen herangezogen.

Unter folgendem Weblink des BAG werden Messmittel und deren Lieferanten aufgelistet, welche auf ihre technischen Spezifikationen durch das Paul Scherrer Institut PSI überprüft und für den jeweiligen Zweck empfohlen werden können: www.bag.admin.ch/herrenloses-radioaktives-material. Die Liste wird laufend aktualisiert. Für bereits installierte oder neue Messmittel, die nicht auf der Liste aufgeführt werden, muss der Lieferant oder Betreiber nachweisen, dass die Anforderungen erfüllt werden. Das PSI kann bei der Beurteilung Unterstützung bieten.

Messgeräte zur Überprüfung von Abfällen und Metallschrott (KVA, Recyclingbetriebe, Deponien)

3.1.1 Fahrzeugmonitore (automatische Messsysteme)

Generelle Anforderungen

- Das Messsystem muss in der Lage sein, Gammastrahlung im Energiebereich von 50 keV bis 1500 keV zu detektieren (IEC 62022, Kapitel 1);
- Das Messsystem soll mindestens aus zwei gegenüberliegenden Detektoren bestehen. Hiervon abweichende Aufbauarten sind nur in Ausnahmefällen mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde erlaubt (ISO 22188, Abschnitt 4.3.2.3);
- Der Abstand der beiden Detektoren soll auf die Breite der zu erwartenden Fahrzeuge abgestimmt sein, möglichst gering gehalten werden und 4,50 m nicht überschreiten (ISO 22188, Abschnitt 4.3.2.3);
- Grundlegende Anforderungen zur technischen Ausführung und Umgebungsbedingungen richten sich nach den Anforderungen aus ISO 22188, Abschnitt 4.3.4.3. Demnach muss der Monitor über eine Umgebungstemperaturspanne von –25 °C bis +40 °C betrieben werden können.

Dimensionierung, Empfindlichkeit und Nachweisgrenzen

- Die Dimensionierung der Detektoren (Detektorvolumen, Anzahl Detektorelemente) ist in Abhängigkeit vom Detektorabstand und den Messbedingungen zu treffen. Mit einem grösseren Detektorvolumen und der Anordnung der Detektoren kann zudem der Abschirmwirkung durch Fahrzeuge und deren Ladung entgegengewirkt werden. Die Dimensionierung ist auch in Abhängigkeit der Empfindlichkeit des gesamten Messsystems zu treffen;
- Die Eignung der Messsysteme wird über die erzielten Nachweisgrenzen oder deren Empfindlichkeit bewertet.

Nachweisgrenzen sind diejenigen Aktivitäten verschiedener Nuklide, welche vom Messsystem detektiert werden können. Diese Angaben beziehen sich auf genormte Messbedingungen. Die Festlegung der Alarmschwellen erfolgt entsprechend den Messbedingungen vor Ort, unter Berücksichtigung der daraus resultierenden Fehlalarmrate. Als akzeptabel wird eine Fehlalarmrate von kleiner als 1 von 1000 Messungen betrachtet (ISO 22188, Abschnitt 4.3.4.1). Die Angaben zu Nachweisgrenzen berücksichtigen nicht die Abschirmwirkung von Fahrzeug oder Ladung. Referenzwerte für Nachweisgrenzen finden sich übereinstimmend in den Normen IEC 62244 Kapitel 5.4.1 bzw. in ANSI N42.35-2016 Kapitel 4.10

Die Empfindlichkeit der Messsysteme wird in der Anzahl der erzeugten Impulse bei einer einwirkenden Gamma-Dosisleistung angegeben, unter Angabe des Nuklids, z. B. 1 000 Impulse pro Sekunde (ips, s⁻¹) bei 1 μSv/h (Mikrosievert pro Stunde) (Cs-137).

Zur Vereinheitlichung der Messverfahren in Italien sind in der Norm UNI-10897, Kapitel 6.6, Anforderungen an die Empfindlichkeit formuliert. Für jede Portalseite wird eine Empfindlichkeit von mindestens 80 000 ips bei 1 μ Sv/h (Cs-137) für Plastikdetektoren und von mindestens 3000 ips bei 1 μ Sv/h (Cs-137) für Kristalldetektoren gefordert. Die gemittelte Empfindlichkeit von Plastikdetektoren verschiedener Hersteller beträgt für ein Detektorvolumen von 25 Litern typisch 150 000 ips. Unter Berücksichtigung von Alterungsprozessen bei Plastikdetektoren kann die Einhaltung der Anforderung aus UNI-10897 auch nach langer Betriebszeit noch erwartet werden. In Anlehnung an diese Forderungen aus UNI-10897 ist bei Einsatz von Plastikszintillatoren die Dimensionierung von Portalmonitoren mit mindestens beidseitig 25 Litern Volumen, bezogen auf einen Durchfahrtsbereich von 4 m, als Minimum zu empfehlen. Beim Einsatz von Detektoren mit einem kleineren Volumen ist durch den Hersteller die Eignung dieser Detektoren durch Angabe der Nachweisgrenzen bzw. der Empfindlichkeit nachzuweisen.

 Das Messsystem muss mindestens so ausgelegt werden, dass eine Erhöhung der Gamma-Dosisleistung am Referenzpunkt eines Detektors um 0,1 μSv/h (bei einem Untergrundsignal von maximal 0,2 μSv/h) bei akzeptabler Fehlalarmrate (ISO 22188, Abschnitt 4.3.4.1) sicher detektiert wird.

Messbedingungen

- Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge soll während der Messung möglichst gering sein. Sie hat wesentlichen Einfluss auf die Empfindlichkeit einer Messung. Als Referenzwert gilt 8 km/h (VDI 4085: min. 5 bis max. 10 km/h; UNI-10897: max. 8 km/h). Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge soll gemessen werden und bei Überschreitung der festgelegten Höchstgeschwindigkeit eine entsprechende Warnung ausgegeben werden (Anforderung nach ISO 22188, IEC 62022, VDI 4085, UNI-10897). Die Messung ist in diesem Fall zu wiederholen;
- Der Standort des Messsystems soll so gewählt werden, dass das Untergrundsignal maximal 0,2 μSv/h beträgt;
- Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann eine seitliche und rückseitige Abschirmung der Detektoren erforderlich sein. Dies dient der Gewährleistung eines konstant niedrigen Untergrundsignals und vermeidet Fehlalarme. Die Notwendigkeit dieser Abschirmungen muss individuell geprüft werden;
- Die Alarmschwellen zum Auslösen einer Alarmierung müssen frei einstellbar und individuell unter Berücksichtigung des zeitlich variablen Untergrundsignals festgelegt werden. Dabei muss ein Kompromiss zwischen empfindlicher Messung und akzeptabler Fehlalarmrate getroffen werden. Die Norm UNI-10897, Kapitel 5.6, deren Einhaltung beim Export von Schrott nach Italien empfohlen wird, fordert abweichend von ISO 22188 eine Absenkung der Alarmschwelle bis mindestens ein Fehlalarm pro 1000 Messungen aufgrund statistischer Schwankungen auftritt;
- Die Einstellungen kritischer Parameter eines Messsystems müssen gegen unbefugte Veränderungen geschützt sein.

Messablauf, Verfahrensweisen, Dokumentation

- Für die festgelegten Messabläufe muss der Betrieb eine Verfahrensdokumentation erstellen und einhalten;
- Die Messsysteme sind einer jährlichen Konstanzprüfung zu unterziehen. Dies kann durch den Hersteller oder dessen Vertreter/in im Rahmen von Wartungsverträgen erfolgen, oder mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde durch eine andere Stelle oder den Betrieb selbst (Punkt 3.2.1);
- In der Verfahrensdokumentation müssen die Intervalle für Funktionskontrollen, welche durch den Betrieb selbst durchgeführt werden, festgelegt werden (Punkt 3.2.2);
- Alle Messergebnisse sind in einem elektronischen Archiv zu speichern. Die Norm UNI-10897 fordert auch die Registrierung der Messergebnisse bei Fehlalarmierungen;
- Die Abschirmwirkung von Fahrzeugen und Ladungen führt gewöhnlich zu einer Absenkung des Untergrundsignals bei der Durchfahrt (Messung) des Fahrzeuges. Dadurch reduziert sich die Wahrscheinlichkeit einer Detektion von radioaktivem Material, insbesondere bei Ladungen hoher Dichte, wie z. B. Metallschrott. Diesem Effekt kann durch Wahl eines Messsystems mit entsprechend höherer Empfindlichkeit oder durch Anwendung bestimmter Methoden zur Auswertung des Messverlaufes in der Software eines Messsystems Rechnung getragen werden. Die Norm UNI-10897 fordert den Einsatz einer solchen Messmethodik zur Berücksichtigung der Untergrundabsenkung.

3.1.2 Mobile Messgeräte

Messgeräte zur Durchführung von Handmessungen und zur Verifizierung von Alarmen automatischer Messsysteme.

- Für eine manuelle Überprüfung von Ladungen mit einem Dosisleistungsmessgerät (Szintillationsdetektor) muss dieses mindestens folgende Anforderungen erfüllen: Impulsrate > 40 s⁻¹ bei natürlicher Untergrundstrahlung von ca. 0,1 μSv/h, Integration über > 1000 Impulse, Energiebereich 50–1300 keV. Die Messung muss an einem Standort durchgeführt werden, an welchem möglichst keine erhöhte natürliche Untergrundstrahlung herrscht. Die Resultate der Handmessung jeder Lieferung für die Ausfuhr müssen dokumentiert werden.
- Zusätzlich können Messgeräte mit Nuklididentifikation die Entscheidung, ob eine Ladung freigegeben werden kann, erleichtern und beschleunigen. Der Entscheid über die Beschaffung eines geeigneten Handmessgerätes sollte sich auch nach der erwarteten Häufigkeit von Funden richten.

3.1.3 Andere Messsysteme

Für spezielle Betriebsabläufe zur Triage von Abfällen und Recyclingmaterialien können spezielle Messeinrichtungen eingesetzt werden (z. B. Förderbanddetektoren, Verladegreifer). Die Aufsichtsbehörde beurteilt im Rahmen des Bewilligungsverfahrens, ob die Resultate dieser Überprüfungsmethode mindestens den Anforderungen an Fahrzeugmonitoren oder anerkannte Handmessverfahren entsprechen.

3.2 Qualitätssicherung

Zur Gewährleistung des ordnungsgemässen Betriebs der Messgeräte und Messeinrichtungen müssen diese gemäss den Herstellerempfehlungen gewartet werden. Mindestens jährlich müssen Konstanzprüfungen mit einer geeigneten radioaktiven Prüfquelle durchgeführt werden. Die Resultate der Prüfungen sind zu protokollieren.

3.2.1 Konstanzprüfung

Unmittelbar nach der Kalibrierung eines Messgerätes (Inbetriebnahme, Reparatur) muss mit einer geeigneten Strahlenquelle ein untergrundbereinigter Referenzwert für die jährliche Konstanzprüfung ermittelt werden. Die Messgeometrie, die verwendeten Strahlenquellen und die Referenzwerte müssen in einer betriebsinternen Weisung festgehalten und die Resultate der Konstanzprüfungen protokolliert werden. Nach einer Reparatur oder einer Abweichung vom Referenzwert von über 20 % muss das Messgerät neu justiert und kalibriert werden. Nach jeder Kalibrierung/Justierung muss ein neuer Referenzwert ermittelt werden.

Bei Fahrzeugmonitoren, die lediglich beim Überschreiten einer festgelegten Schwelle Alarm auslösen und keine direkte Anzeige des Messwertes aufweisen, muss dieser Test so ausgelegt sein, dass eine leichte Überschreitung der Alarmschwelle simuliert werden kann (5 % über dem nat. Untergrund bei Messung von Schrott, doppelter Untergrund bei KVA).

3.2.2 Funktions- oder Einsatzkontrollen

Mobile Messgeräte müssen täglich oder vor jedem Einsatz einer Funktionskontrolle unterzogen werden, wofür geeignete Strahlenquellen zur Verfügung stehen müssen. Die Funktionskontrolle umfasst folgende Prüfpunkte:

- · Batterietest;
- Überprüfungen des Untergrundes;
- Funktionstest mit einer Strahlenguelle (z. B. Sollwertquelle) oder in einem bekannten Strahlenfeld.

Dabei soll überprüft werden, ob das Messgerät auf Strahlung anspricht. Die Überprüfung der korrekten Funktion bei stationären Messeinrichtungen, die dauernd in Betrieb stehen, ist mindestens monatlich mit einer geeigneten Sollwertquelle durchzuführen.

4 Sicherung von radioaktivem Material

Nach bestätigten Alarmen ist nach dem Vorgehen nach Anhang 3A (KVA, Deponien) resp. Anhang 3B (Recyclingbetriebe) vorzugehen. Für die Überprüfung der Ursache eines erhöhten Strahlenpegels und für die Entscheidung, ob die Annahme der Ladung ohne weitere Abklärungen möglich ist (z. B. bei NORM-Abfällen; NORM = natürlich vorkommendes radioaktives Material), kann der Betrieb bei der Aufsichtsbehörde jederzeit Unterstützung anfordern. Für KVA/Deponien ist dies das BAG, für Schrott- und Recyclingbetriebe die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Suva.

Falls es sich nachweislich um kurzlebige, radioaktive Abfälle aus medizinischen Anwendungen handelt (Nuklididentifikation erforderlich), ist eine Annahme der Abfälle ohne vorherige Sicherung der Quelle mit Zustimmung des BAG möglich (Art. 116 StSV).

Falls die Ladung nicht angenommen werden kann und die Quelle gesichert werden muss, kann der betroffene Betrieb Unterstützung der Aufsichtsbehörde anfordern. Die Durchführung der Sicherungsarbeiten richtet sich nach dem in der Bewilligung festgelegten betriebsspezifischen Vorgehen. Die Rückweisung von Ladungen, welche radioaktives Material enthalten, ist aufgrund der Gefahrgut-Transportbestimmungen nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde zulässig.

5 Einrichtung von Lagerstellen

Zur temporären Sicherung von radioaktivem Material muss eine geeignete Lagerstelle vorhanden sein, welche einen unerlaubten Zugriff und eine Exposition von Personen ausschliesst (Verordnung des EDI über den Umgang mit radioaktivem Material URaM). Der Standort und die Anforderungen der Lagerstelle werden im Rahmen des Bewilligungsverfahrens festgelegt.

6 Meldung von Funden und behördliche Massnahmen

Die Betriebe melden der Aufsichts- und Bewilligungsbehörde unverzüglich, wenn herrenloses radioaktives Material entdeckt und identifiziert wurde, da möglicherweise eine illegale Entsorgung und damit ein Störfall gemäss Strahlenschutzverordnung vorliegt. Die Meldung muss möglichst vollständige Angaben nach Vorlage in Anhang 5 «Meldung zu Funden von radioaktivem Material» enthalten. Betrieben, welche regelmässig einzelne radiologische Altlasten mit geringer Aktivität sicherstellen, kann die Aufsichtsbehörde auch Sammelmeldungen erlauben.

7 Entsorgung

Radioaktives Material muss nach den Bestimmungen der Strahlenschutzverordnung, üblicherweise an die Sammelstelle des Bundes (Bundeszwischenlager, BZL), entsorgt werden.

7.1 Entsorgung an das BZL

Radioaktive Abfälle müssen an die Sammelstelle des Bundes am PSI zur Entsorgung anlässlich der durch das BAG organisierten Sammelaktion abgeliefert werden. Einzelne Funde holt das BAG direkt im Betrieb ab und entsorgt diese.

7.2 Entsorgung mit Zustimmung des BAG

Leicht radioaktives Material kann nach einer Prüfung durch das BAG und mit dessen schriftlichen Zustimmung verbrannt, deponiert oder verwertet werden (Art. 114-116 StSV).

7.2.1 Verbrennung (Art. 116 StSV)

Mit Zustimmung des BAG und dem Einverständnis der KVA und der kantonalen Behörde kann leicht radioaktives, brennbares Material bis zu einer Aktivität von 1000 Bewilligungsgrenzen pro Woche (LA, Anhang 3 StSV) verbrannt werden. Das BAG erteilt eine Zustimmung nach Prüfung der Voraussetzung, dass die geltenden Befreiungsgrenzen in den Verbrennungsrückständen nicht überschritten werden können.

7.2.2 Deponierung (Art. 114 und 169 StSV)

Mit Zustimmung des BAG und dem Einverständnis der Deponie und der kantonalen Behörde können leicht radioaktives Material und NORM-Abfälle bis zu einer spezifischen Aktivität von 1000 Befreiungsgrenzen (LL, Anhang 3 StSV) deponiert werden. Das BAG erteilt eine Zustimmung nach Prüfung der Voraussetzung, dass die mögliche Exposition von Mensch und Umwelt durch das deponierte Material vernachlässigbar ist.

7.2.3 Verwertung (Art. 115 StSV)

Mit Zustimmung des BAG und dem Einverständnis des Verwertungsbetriebs kann leicht radioaktives Material bis zu einer Aktivität von maximal dem Zehnfachen der Befreiungsgrenze (LL, StSV Anhang 3) zur Verwertung entgegengenommen werden. Das BAG erteilt eine Zustimmung, wenn sichergestellt werden kann, dass die nach der geplanten Verwertung anfallenden Materialien die Befreiungsgrenze unterschreiten.

8 Entsorgungskosten

Ist eine wissentliche Entsorgung von Altlasten (z. B. grosse Menge an Uhrenbestandteilen) wahrscheinlich oder liegt eine illegale Entsorgung einer bewilligungspflichtigen Quelle vor, werden die Aufsichtsbehörden ein Untersuchungsverfahren zur Ermittlung des Verursachers einleiten. Kann der Abfallverursacher ermittelt werden, trägt er die Kosten der konformen Entsorgung. Das BAG übernimmt die Kosten für die Entsorgung von radiologischen Altlasten, wenn diese ohne erkennbare Absicht entsorgt wurden (z. B. einzelne Uhren, Elektronenröhren, etc.) oder der Verursacher nicht ermittelt werden kann.

9 Rechtliches

Eine mögliche vorschriftswidrige Entsorgung von radioaktiven Stoffen i.S.v. Artikel 43a des Strahlenschutzgesetzes (StSG) unterliegt der Bundesstrafgerichtsbarkeit. Das BAG meldet den Vorfall unverzüglich der zuständigen Strafverfolgungsverfolgungsbehörde, insbesondere der Bundesanwaltschaft.

Zusätzlich prüft das BAG als zuständige Behörde Widerhandlungen gegen Artikel 44 StSG, im Besonderen das Nichteinhalten der in einer Bewilligung festgesetzten Bedingungen oder Auflagen, das Nichterfüllen der Pflicht als Bewilligungsinhaber/in oder Sachverständige/r sowie das Nichtnachkommen der Pflicht, radioaktive Abfälle abzuliefern oder Gefahrenquellen zu beseitigen. Allfällige zivilrechtliche Ansprüche des betroffenen Verwertungsbetriebs, die sich aus einem Fund einer herrenlosen Quelle ergeben, sind separat auf dem Zivilweg geltend zu machen.

10 Aus- und Fortbildung

10.1 Strahlenschutz-sachverständige Person

Betriebe, welche zur Durchführung einer Überwachung auf herrenloses radioaktives Material verpflichtet werden und dafür eine Bewilligung benötigen, müssen mindestens eine strahlenschutz-sachverständige Person ernennen. Diese muss einen anerkannten Strahlenschutzkurs gemäss Ausbildungsbereich 16 (Ausbildungsverordnung) nachweisen können (z. B. SPG-Kurs Suva) und mindestens alle 5 Jahre eine Fortbildung absolvieren. Die Fortbildung kann in Kooperation mit den betroffenen Branchenvertretern als Erfahrungsaustausch erfolgen.

10.2 Strahlenschutz-Ausbildung des Personals

Personal, das bei der bewilligten Tätigkeit im Betrieb Umgang mit radioaktivem Material hat oder Funktionen bei der Überprüfung wahrnimmt, muss durch die strahlenschutzsachverständige Person des Betriebs entsprechend aus- und regelmässig fortgebildet werden.

11 Melde- Alarm- und Kontaktstellen

Zur Meldung von Funden und zur Anforderung von Unterstützung sind die Aufsichts- und Bewilligungsbehörden wie folgt erreichbar:

1.1. Bewilligungsbehörde (und Aufsichtsbehörde KVA und Deponien)

Bundesamt für Gesundheit, Abt. Strahlenschutz, 3003 Bern 058 462 96 14, str@bag.admin.ch oder Kontakt über betriebszuständige Person.

1.2. Aufsichtsbehörde (Schrott- und Recyclingbetriebe)

Suva, Bereich Physik, 6002 Luzern 041 419 61 33, physik@suva.ch oder Kontakt über betriebszuständige Person.

1.3. Ausserhalb der Arbeitszeit:

Alarmstelle der Nationalen Alarmzentrale (ASNAZ), 058 483 94 11.

Die ASNAZ informiert das BAG und die Suva und bietet die erforderlichen Spezialisten auf.

Bemerkung

Andere Organisationen (PSI, Institut de radiophysique IRA, Labor Spiez) werden, wenn nötig, durch die ASNAZ aufgeboten und nicht direkt durch den Betrieb.

12 Literaturverzeichnis/Referenzen

- 1. Strahlenschutzverordnung (StSV, SR 814.501) vom 26. April 2017
- 2. Verordnung des EDI über den Umgang mit radioaktivem Material (UraM, SR 814.554) vom 26. April 2017
- 3. Strahlenschutzgesetz (StSG, SR 841.50) vom 22. März 1991
- 4. Verordnung des EDI über die Aus- und Fortbildungen und die erlaubten Tätigkeiten im Strahlenschutz (Strahlenschutz-Ausbildungsverordnung, SR 814.501.261) vom 26. April 2017

13 Rechtlicher Stellenwert

Diese Wegleitung ist eine Vollzugshilfe des BAG als Aufsichtsbehörde für Strahlenschutz und richtet sich primär an die Bewilligungsinhaber bzw. Sachverständigen, an die kantonalen Behörden im Bereich Radon sowie an weitere Stellen und Personen, die von ionisierender Strahlung betroffen sein können. Sie konkretisiert Anforderungen aus dem Strahlenschutzrecht und entspricht dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik. Berücksichtigen die Bewilligungsinhaber bzw. Sachverständigen, die kantonalen Behörden oder sonstige betroffene Personen diese Wegleitung, so können sie davon ausgehen, dass sie das Strahlenschutzrecht rechtskonform vollziehen.

Anhang 1 Begriffsbestimmungen

Befreiungsgrenze (LL)

Wert, der der Grenze der spezifischen Aktivität eines Materials entspricht, unter welcher der Umgang mit diesem Material nicht mehr der Bewilligungspflicht und demnach nicht der Aufsicht unterstellt ist; die Werte sind in Anhang 3 Spalte 9 StSV festgelegt;

Herrenloses radioaktives Material

Radioaktives Material, das sich nicht mehr unter der Kontrolle der Eigentümerin, des Eigentümers, der Bewilligungsinhaberin oder des Bewilligungsinhabers befindet

NORM (natürlich vorkommende radioaktive Materialien)

Materialien mit natürlich vorkommenden Radionukliden, die keine künstlichen radioaktiven Stoffe enthalten; Materialien, in denen die Aktivitätskonzentrationen der natürlich vorkommenden Radionuklide durch bestimmte Prozesse unbeabsichtigt verändert wurden, sind ebenfalls NORM; werden natürlich vorkommende Radionuklide gezielt angereichert, insbesondere zur Nutzung ihrer Radioaktivität, so gelten sie nicht mehr als NORM;

NORM-Befreiungsgrenze (LLN)

Wert, welcher der Grenze der spezifischen Aktivität von natürlichen Radionukliden in NORM-Materialien entspricht, unter welcher dieses Material uneingeschränkt an die Umwelt abgegeben werden kann. Die Werte sind in Anhang 2 StSV festgelegt.

NORM Abfälle

Abfall, welcher NORM enthält und dessen spezifische Aktivität höher ist als die entsprechende NORM Befreiungsgrenze. Dieser kann mit Zustimmung der Bewilligungsbehörde an die Umwelt abgegeben werden (Art. 169 StSV).

Radiologische Altlasten

- a. Gegenstände aus vergangenen Tätigkeiten, die Radionuklide enthalten, die nach StSV als radioaktives Material eingestuft würden;
- b. Gegenstände, deren Typenbewilligung zur allgemeinen oder eingeschränkten Verwendung nach Artikel 29 Buchstabe c StSG abgelaufen ist und nicht verlängert wird;

Sicherung

Mit der Sicherung von radioaktivem Material wird verhindert, dass dieses in Stoffkreislauf und die Umwelt gelangt und Personen unzulässig exponiert werden. Mit der Sicherung wird gewährleistet, dass radioaktives herrenloses Material wieder unter Kontrolle gebracht und an einem geeigneten Ort zwischengelagert wird.

Anhang 2

Internationale und nationale Richtlinien und Normen für Messmittel, welche zur Überprüfung von Abfällen, Recycling- und Deponiematerialen auf mögliche Radioaktivität eingesetzt werden ISO 22188:2004

«Überwachung des unbeabsichtigten oder unerlaubten Transports von radioaktiven Stoffen» / «Monitoring for inadvertent movement and illicit trafficking of radioactive material»

Diese internationale Norm beschreibt unter Anderem Verfahrensweisen zum Auffinden von herrenlosen radioaktiven Quellen und legt die dafür notwendigen minimalen Anforderungen an Messausrüstungen (Messmittel) fest. Dies betrifft fest installierte Messgeräte (Portalmonitore), Handmessgeräte als auch Geräte zur Nuklididentifikation. Die Norm geht vom grenzüberschreitenden Warenverkehr aus. Für Warentransporte auf nationaler Ebene können demnach abweichende Festlegungen getroffen werden.

IEC 62022:2004

«Fest installierte Monitore für die Überwachung und den Nachweis von Gammastrahlen-Emittern in von Fahrzeugen transportierten, wiederverwertbaren oder nicht wiederverwertbaren Materialien» / «Installed monitors for the control and detection of gamma radiations contained in recyclable or non-recyclable materials transported by vehicles»

Diese internationale Norm legt unter Anderem Leistungsmerkmale von Portalmonitoren zum Auffinden von herrenlosen radioaktiven Quellen speziell in Ladungen von Fahrzeugen fest. Die Festlegungen beschränken sich auf Portalmonitore zur Detektion von Gamma-Strahlung.

ANSI N42.35-2016

«American National Standard for Evaluation and Performance of Radiation Detection Portal Monitors for Use in Homeland Security»

Diese amerikanische Norm legt unter Anderem Leistungsmerkmale von Portalmonitoren zum Auffinden von herrenlosen radioaktiven Quellen über die Detektion von Gamma- und Neutronenstrahlung in Ladungen von Fahrzeugen fest.

IEC 62244:2019

«Strahlenschutz-Messgeräte - Fest installierte Portalmonitore für den Nachweis von unerlaubtem Transport radioaktiver Stoffe und spaltbaren Nuklearmaterials an Staatsgrenzen» / «Radiation protection instrumentation – Installed radiation portal monitors (RPMs) for the detection of illicit trafficking of radioactive and nuclear materials»

Diese internationale Norm legt Leistungsmerkmale speziell von Portalmonitoren auf der Basis von Plastik-Szintillationsdetektoren fest. Die Norm geht vom grenzüberschreitenden Warenverkehr aus. Die Auslegungen sind auf Messgeräte zur Detektion von Gammastrahlung beschränkt.

IEC 62484: 2010

«Strahlenschutz-Messgeräte - Auf Spektroskopie basierende Portalmonitore für den Nachweis und die Identifikation des unerlaubten Handels mit radioaktiven Stoffen» / «Radiation protection instrumentation – Spectroscopy-based portal monitors used for the detection and identification of illicit trafficking of radioactive materials»

Diese internationale Norm legt Leistungsmerkmale speziell von Portalmonitoren zur Detektion von Gamma- und Neutronenstrahlung, einschliesslich spektroskopischer Auswertung (Nuklidanalyse) für Gammastrahlung fest.

UNI-10897:2016 (Nationale, italienische Norm)

«Loads of scrap metal - Radionuclide detection by X and gamma measurements»

Italienische Norm für Methoden zum Auffinden von radioaktivem Material in Metallschrott. Diese Norm trifft Festlegungen zu Mindestanforderungen der eingesetzten Messgeräte und zu den Verfahrensabläufen zur Detektion von Gammastrahlung von Quellen vorwiegend aus industriellen und medizinischen Anwendungen.

VDI 4085 Blatt 1 (Entwurf) (Nationale, deutsche Richtlinie)

«Planung, Errichtung und Betrieb von Schrottplätzen Überwachung von Eisen- und Nichteisenschrott auf radioaktive Bestandteile»

Deutsche Richtlinie zur Vereinheitlichung der Prüfung von Eisen- und Nichteisenschrott auf radioaktive Bestandteile. Die Richtlinie enthält Angaben zur Eignung verschiedener Messgeräte, zu den Verfahrensabläufen, Mindestanforderungen zu Leistungsmerkmalen sowie Dokumentation der Ergebnisse.

Anhang 3A

- 1 Vorgehen bei der Durchführung von Radioaktivitäts-Kontrollen bei Abfällen: KVA, Deponien Ein erhöhter Strahlenpegel kann unterschiedliche Ursachen haben. Dieser kann durch natürliche radioaktive Stoffe (NORM, Materialien, die natürliches Uran, Thorium oder Kalium enthalten, siehe Anhang 4.1) oder durch Gegenstände verursacht werden, die künstliches, radioaktives Material enthalten (kontaminiertes oder aktiviertes Material, Quellen und Altlasten, siehe Anhang 4.2).
- 1.1. Liegt der Messwert bei der Verifikation eines Alarms im Abstand von 20 cm von der Oberfläche der Ladung über 0,2 µSv/h (inkl. natürliche Untergrundstrahlung) oder über dem 2-fachen Impulswert der natürlichen Untergrundstrahlung, muss die Ursache der erhöhten Strahlung nach dem beschriebenen Vorgehen nach Punkt 2 abgeklärt werden.
- 1.2. Bei Messwerten in 20 cm Abstand von der Ladungsoberfläche über 20 μSv/h oder über der 200fachen natürlichen Untergrundstrahlung muss das Fahrzeug an einen Standort abgestellt werden, wo sich in unmittelbarer Umgebung keine Personen aufhalten (in der Aufenthaltszone im Bereich des Fahrzeuges (2 m) darf der Messwert 2,5 μSv/h nicht überschritten werden). Anschliessend ist sofort das BAG zu informieren und Unterstützung anzufordern.
- Überprüfung der Ursache eines erhöhten Strahlenpegels Falls möglich soll eine Nuklididentifikation durchgeführt werden (Messgerät oder Messportal mit spektrometrischer Auswertung);
- 2.2. Weiter muss geprüft werden, ob der erhöhte Strahlenpegel homogen über die gesamte Ladung verteilt ist oder ob es Bereiche mit deutlich erhöhter Strahlung gibt;
- 2.3. Aufgrund der vorliegenden Ladung (Abfallart, Herkunft, Begleitpapiere) muss unter Berücksichtigung von Anhang 4 untersucht werden, ob es sich um natürliche radioaktives Material (NORM) oder künstliche radioaktive Materialien handeln könnte.
- 3 Annahme der Ladung ohne weitere Abklärungen (NORM, medizinische Abfälle)Die Ladung kann trotz erhöhtem Strahlenpegel ohne weitere Abklärungen oder Zustimmung zur Deponierung oder Verbrennung angenommen werden, falls alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- 3.1. an der Ladungsoberfläche liegt der höchste gemessene Strahlenpegel nicht über 0,4 µSv/h oder die höchste gemessene Zählrate (ips) ist nicht höher als das Vierfache der natürlichen Untergrundgrundzählrate;
- 3.2. der erhöhte Strahlenpegel ist mehr oder weniger homogen über die Ladung feststellbar;
- 3.3. Aufgrund der Art der Abfallladung kann davon ausgegangen werden, dass es sich um natürliche radioaktive Materialien (Anhang 4.1) handelt;
- 3.4. die Nuklidbestimmung (wenn möglich) gibt keinen Hinweis auf künstliche radioaktive Stoffe.
- 3.5. mit Zustimmung des BAG können leicht kontaminierte Abfälle mit kurzlebigen Nukliden aus medizinischen Anwendungen (I-131, I-123, Tc-99m, In-111, Lu-177) zur Verbrennung angenommen werden, wenn das Nuklid und die Aktivität vorgängig bestimmt werden.

In allen übrigen Fällen und insbesondere bei Verdacht auf künstliche Radioaktivität und illegaler Entsorgung (Anhang 4.2) kann die Ladung nicht zur Deponierung, Verbrennung oder zum Recycling angenommen werden. Es ist nach Punkt 4 zu verfahren.

- 4 Massnahmen für Ladungen, die nicht zur Deponierung oder Verbrennung angenommen werden könnenDie Ladung (Fahrzeug, Mulde) muss an einem, wenn möglich witterungsgeschützten Ort, abgestellt oder abgeladen werden;
- 4.2. Die Ladung muss gekennzeichnet und der Zugang durch Unbefugte verhindert werden (Dosisleistung in der Aufenthaltszone im Bereich des Fahrzeuges max. 2,5 μSv/h);
- 4.3. Abgeladene, leere Fahrzeuge müssen vor der Weiterfahrt erneut gemessen werden (Messportal oder Handmessung), damit gewährleistet werden kann, dass sich kein radioaktives Material oder Kontaminationen mehr im Fahrzeug befinden.
- 4.4. Alle relevanten Angaben zur Lieferung (Adresse und Erreichbarkeit des Lieferanten und des Transporteurs, Art, Herkunft, Ladeort, Ladestrecke und Ladezeit der Abfälle) müssen (soweit verfügbar) aufgenommen und protokolliert (Vorlage nach Anhang 5), und dem BAG gemeldet werden. Diese leistet falls erforderlich Unterstützung bei der Sicherung des radioaktiven Materials;
- 4.5. Der Betrieb meldet Funde von radioaktivem Material spätestens nach deren Sicherung der Aufsichts- und Bewilligungsbehörde (Anhang 5, Teil B «Quellensicherung»). Wird eine illegale Entsorgung bewilligungspflichtiger Quellen vermutet, müssen die Behörden sofort informiert werden, damit die zuständige Strafermittlungsbehörde involviert werden kann.

Schema 1 Beurteilung und Massnahmen bei Alarmen: KVA, Deponien

Verifikation eines Alarms im Abstand von 20 cm von der Oberfläche der Ladung Dosisleistungswert Dosisleitungswert über 0,2 µSv/h oder über 20 µSv/h oder über dem 2-fachen Impulswert der natürlichen über dem 200-fachen Hintergrundstrahlung Impulswert der natürlichen Hintergrundstrahlung Verifikation der Messwerte Fahrzeug an einem Standort abstellen, wo sich in Dosisleitungswert Einzelne Bereiche mit unmittelbarer Umgebung homogen über die deutlich erhöhtem keine Person aufhalten kann Ladung verteilt, Dosisleitungswert max. 0,4 μSv/h min. 2 m Abstand zur Ladung und **Dosisleitung** ₽. kleiner als 2,5 µSv/h in der Kontrolle der Ladungspapiere Aufenthaltszone Anschliessend ist sofort NORM Kein Hinweis auf Norm das BAG zu informieren gemäss Anhang 4.1 gemäss Anhang 4.1 und Unterstützung anzufordern Bundesamt für Gesundheit Nuklididentifikation Abteilung Strahlenschutz 3003 Bern medizinische Hinweis NORM Tel. 058 462 96 14 Nuklide auf (U-nat, Th-nat, K-40) E-mail. str@bag.admin.ch I-131, I-123 künstliche kein Hinweis auf oder Kontakt via künstliche Nuklide Nuklide Tc-99m, betriebszuständige Person In-111 des BAG gemäss Anhang 4.2 Lu-177 gem. Anhang 4.2 **₽** Annahme der Ladung Annahme der Sicherung der Sicherung der Quelle ohne weitere Abfälle nur mit Quelle mit Unter-Organisation durch das BAG Zustimmung Abklärung stützung des BAG Meldung nach Anhang 5, bei möglicher illegaler keine Meldung ans Bilanzierung Entsorgung wird die Strafermittlungsbehörde BAG erforderlich der Abgabe durch das BAG involviert

Anhang 3B

1 Vorgehen bei der Durchführung von Radioaktivitäts-Kontrollen bei Metallschrott (Schrottund Recyclingbetriebe)

Ein erhöhter Strahlenpegel kann unterschiedliche Ursachen haben. Im Metallschrott kann dies oft durch Gegenstände verursacht werden, die künstliches, radioaktives Material aus medizinischen oder gewerblichen Anwendungen enthalten (kontaminiertes oder aktiviertes Material, Quellen und Altlasten, siehe Anhang 4).

1.1 Vorgehen bei Messung mit Fahrzeugmonitoren (automatische Messsysteme)

Die Einstellung der Alarmschwelle richtet sich nach Kapitel 3.1.1 dieser Wegleitung. Nach einem Alarm muss überprüft werden, ob es sich möglicherweise um einen Fehlalarm handelt, indem die Messung wiederholt wird. Nach Bestätigung eines Alarms muss die Ursache der erhöhten Strahlung nach dem beschriebenen Vorgehen nach Punkt 2 und 3 abgeklärt werden.

1.2 Vorgehen bei Messung mit Handmessgeräten

Der natürliche Untergrund ist für jede Messung individuell und in Abwesenheit der Ladung in 1 m Abstand zum Boden zu bestimmen (Dabei ist auf Inhomogenität zu achten). Die Messungen müssen ausserhalb und in 20 cm Abstand zur Ladung für jeden zugänglichen Meter auf allen Seiten durchgeführt werden. Für jeden Messpunkt werden mindestens 1000 Impulse integriert. Bei einer Überschreitung des natürlichen Untergrundes um 5 % oder mehr liegt ein Alarm vor und es müssen weitere Abklärungen zur Ursache des erhöhten Strahlenpegels erfolgen. Für die Ausfuhr muss die Überprüfung jeder Lieferung dokumentiert werden, wobei der gemessene natürliche Untergrund und der Messpunkt mit der höchsten Dosisleistung festgehalten werden muss.

2 Überprüfung der Ursache eines erhöhten Strahlenpegels

- 2.1 Falls möglich soll eine Nuklididentifikation durchgeführt werden (Messgerät oder Messportal mit gammaspektrometrischer Auswertung);
- 2.2 Weiter muss geprüft werden, ob der erhöhte Strahlenpegel homogen über die gesamte Ladung verteilt ist oder ob es Bereiche mit deutlich erhöhter Strahlung gibt;
- 2.3 Aufgrund der vorliegenden Ladung (Schrottart, Herkunft, Begleitpapiere) muss unter Berücksichtigung von Anhang 4 abgeklärt werden, ob es sich um natürliche oder nicht natürliche radioaktive Materialien handeln könnte.

3 Vorgehen bei Funden

- 3.1 Die Ladung (Fahrzeug, Mulde) muss an einem, wenn möglich witterungsgeschützten Ort, abgestellt oder abgeladen werden;
- 3.2 Die Ladung muss gekennzeichnet und der Zugang durch Unbefugte verhindert werden (max. 2,5 µSv/h in der Aufenthaltszone (2 m));
- 3.3 Abgeladene, leere Fahrzeuge müssen vor der Weiterfahrt erneut gemessen werden (Messportal oder Handmessung), damit gewährleistet werden kann, dass sich kein radioaktives Material oder Kontaminationen mehr im Fahrzeug befinden.
- 3.4 Alle relevanten Angaben zur Lieferung (Adresse und Erreichbarkeit des Lieferanten und des Transporteurs, Art, Herkunft, Ladeort, Ladestrecke und Ladezeit der Abfälle) müssen (soweit verfügbar) aufgenommen und protokolliert werden (Vorlage nach Anhang 5);
- 3.5 Die Angaben zur sichergestellten Ladung müssen der Aufsichtsbehörde gemeldet werden. (Teil A «Meldung», Anhang 5). Diese entscheidet möglichst rasch über das weitere Vorgehen.
- 3.6 Betriebe, welche zur selbständigen Sicherung von radioaktivem Material und dessen Lagerung autorisiert sind, melden Funde von radioaktivem Material nach deren Bergung der Aufsichts- und Bewilligungsbehörde (Teil B «Sicherung des radioaktiven Materials», Anhang 5). Werden bei der Sicherstellung von radioaktivem Material Dosisleistungen über 20 µSv/h in 50 cm gemessen, sind die Arbeiten umgehend einzustellen, die Ladung abzusperren und die Aufsichtsbehörde oder ausserhalb der Arbeitszeiten die Alarmstelle der Nationalen Alarmzentrale (ASNAZ) zu alarmieren. Wird eine illegale Entsorgung bewilligungspflichtiger Quellen vermutet, müssen die Behörden sofort informiert werden, damit die zuständige Strafermittlungsbehörde involviert werden kann.

Schema 2: Beurteilung und Massnahmen bei Alarmen: Schrott- und Recyclingbetriebe

Vorgehen bei Messung mit Fahrzeugmonitoren

(automatische Messsysteme)

Bestätigung des Alarms (Wiederholung der Messung oder Überprüfung mit Handmessgerät

Vorgehen bei Messung mit Handmessgeräten

individuelle Bestimmung des natürlichen Untergrundes, Messungen ausserhalb der Ladung in **20 cm Abstand**

1

Verifikation eines Alarms, bzw. der Messwerte

Dosisleistungswert über
20 µSv/h oder
über dem 200-fachen
Impulswert der natürlichen
Hintergrundstrahlung

Dosisleistungswert **unter**20 µSv/h oder dem 200-fachen
Impulswert der natürlichen
Hintergrundstrahlung

Dosisleistungswerte unter 20 µSv/h



Überprüfung der Ursache eines erhöhten Strahlenpegels



Fahrzeug an einem Standort abstellen, wo sich in unmittelbarer Umgebung keine Person aufhalten kann. Dosisleistungswert **homogen** über die Ladung verteilt oder Bereiche mit deutlich erhöhtem Dosisleistungswert?

Gibt gammaspektrometrische Auswertung Hinweis auf NORM oder künstliches Radionuklid?

Wenn NORM, Kontakt mit Suva (Abklärungen > od.< LLN)

min. 2 m Abstand zur Ladung und **Dosisleistung kleiner als 2,5 μSv/h** in der Aufenthaltszone

Vorgehen bei Funden



Ladung (Fahrzeug, Mulde) an einem, wenn möglich, witterungsgeschützten Ort abstellen oder entladen

Anschliessend ist sofort die Suva zu informieren und Unterstützung anzufordern

Abgeladene, leere Fahrzeuge müssen vor der Weiterfahrt nochmals gemessen werden

Protokollierung aller relevanten Angaben, Meldung an die Aufsichtsbehörde Suva



Suva, Bereich Physik

Tel. 041 419 61 33 Email. physik@suva.ch oder Kontakt via

oder Kontakt via betriebszuständige Person der Suva

Sicherung der Quelle

Selbständig durch den Betrieb, falls Dosisleistung **kleiner als 20 µSv/h in 50 cm** zur Quelle Bei möglicher illegaler Entsorgung oder Dosisleistung grösser als 20 µSv/h in 50 cm muss die Suva/Strafermittlungsbehörde involviert werden

Anhang 4

1 Beispiele natürlicher radioaktiver Materialien NORM (unvollständige Auflistung)

- keramische Erzeugnisse (Fliesen, Bodenplatten, Filter, Isolatoren)
- Schlämme, Sande und Stäube aus der Gesteinsverarbeitung
- Verbrennungsschlacke, Aschen
- Dünger (Rohphosphat, Phosphorgipse und Schlämme)
- Klärschlamm
- Kaliumhaltige Materialien und Reststoffe
- Zirkon- und korundhaltige Materialien und Rückstände (Strahlsand, Schleifmittel, Schlichten)
- Schamott-Steine
- Bau- und Dämmmaterialien (Ziegelsteine, Granit)
- Mineralien

NORM-haltige Abfälle sind gemäss StSV keine radioaktiven Abfälle. Bei Aktivitäten unterhalb der NORM-Befreiungsgrenze (LLN) von 1 kBq/kg können diese wie normale Abfälle entsorgt werden. Liegt der höchste gemessene Strahlenpegel nicht über 0,4 µSv/h oder die höchste gemessene Zählrate (ips) ist nicht höher als das Vierfache der natürlichen Untergrundgrundzählrate kann davon ausgegangen werden, dass die NORM-Befreiungsgrenze (Anhang 2 StSV) nicht überschritten wird.

2 Beispiele von nicht natürlichem radioaktivem Material (unvollständige Auflistung)

- Kontaminierte Hygieneartikel (wie z. B. Windeln von Patienten aus der Nuklearmedizin)
- Radium-Leuchtfarbe (Zeiger und Zifferblätter von Uhren und Instrumenten aus gewerblicher, privater oder militärischer Nutzung)
- Ionisatoren (Messgeräte, elektronische Bauteile, Metallstäbe)
- Radiologische Altlasten (Radium-Trinkkuren, Thoriumglühstrümpfe, Ionisationsrauchmelder mit Radium- oder Americiumquelle)
- Radioaktive Werkstoffe (thoriumhaltige Schweisselektroden, Legierungen oder Glaslinsen, abgereichertes Uran
- Radioaktive Chemikalien (Uran- und Thoriumsalze)
- Radioaktive Quellen und Präparate (Kalibrationsquellen)
- Aktivierter oder kontaminierter Schrott

Anhang 5 Mustervorlage

Teil A: Meldung zu Funden von radioaktivem Material

Bewilligungsnummer:			
Betrieb:		_	
Adresse:			
PLZ/Ort:			
Strahlenschutz-Sachverständige/r :			
E-Mail:			
Tel:			
Herkunft / Lieferant des radioaktiven Materials (sow	eit erhältlich)	_	
Lieferant:	E-Mail:		
	Tel:		
Transportunternehmen:	E-Mail:		
Transportuntemennen.	Tel:		
Herkunft / Ladestelle:			
Ladezeit:			
Zusatzinformationen (z.B. Fahrzeugführer, Fahrzeugke	ennzeichen, Samme	eltour):	
, and the second		,	
Wurde der Lieferant über den Fund informiert: Ja	Nein		
max. Dosisleistung am Fahrzeug in μSv/h in 20 cm Ab	stand	Bezeichnung des	
Rechts:	Front:	Messpunktes:	
	1		
0 0 0	-		
max. Dosisleistung am Fahrzeug μ Sv/h in 20 cm Absta links:	and Heck:	Bezeichnung des Messpunktes:	
	TIGOK.	weddparikted.	

Teil B: Sicherung des radioaktiven Materials

Sicherungsort:		Datum:							
Strahlenschutz-Sachverstän	dige/r:								
Bergung durch:									
Foto-Illustration									
Informationen zum radioakt	iven Materi	ial (wenn	vorhanden)						
Beschreibung:									
Quellenbeschriftung:									
Nuklid:									
Aktivität:	□Bq	☐ kBq ☐] MBq ☐ GBq						
Dosisleistung in 10 cm:	Dosisleistung in 10 cm: □ μSv/h □ mSv/h								
Gewicht (g):			Volu	umen (L):					
Abmessungen (cm):	X	Χ							
Allgemeiner Zustand der Qu									
Guter Zustand, Ausbreitu	_		ch						
☐ Gegenstand zerstört, Kor		sgetahr							
☐ Kontamination vorhander	l 								
Radioaktives Material ist in b	ewilligter La	agerstelle	gelagert? 🔲 .	la 🗌 Nein					
Anhänge									
Fotos									
☐ Alarmprotokoll des Mess	sportals								
Andere:									
Bemerkungen:									
Datum:									
Unterschrift:									

Versand an zuständige Behörden

Bundesamt für Gesundheit, Abt. Strahlenschutz, 3003 Bern, Tel. 058 462 96 14, str@bag.admin.ch oder Kontakt mit betriebszuständiger Person; Suva, Bereich Physik, 6002 Luzern, Tel. 041 419 61 33, physik@suva.ch oder Kontakt via für den Kanton zuständige Person